



**Informe de Service**  
**Modelo L32E9HD LCD-32M91HD**  
**Falla: Descarga en Audio**

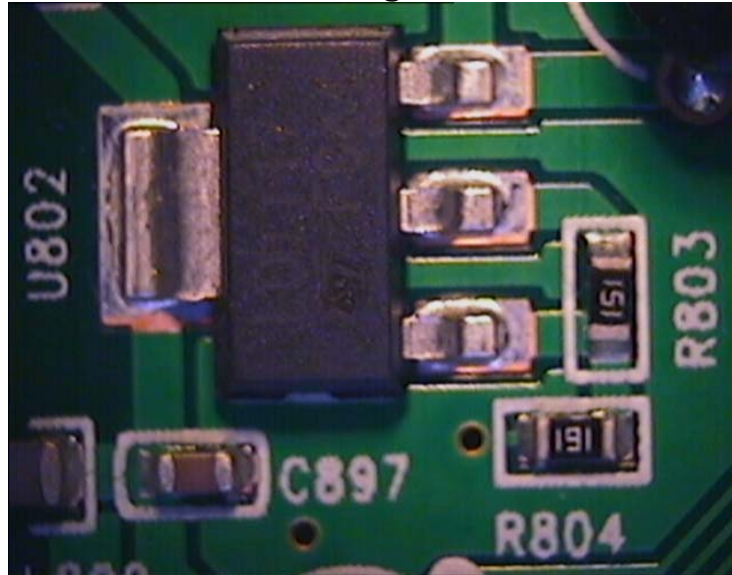

**Placa original con la falla de descarga en audio ,en la salida de u802 hay 4.5volt y debe haber 2.6volt**

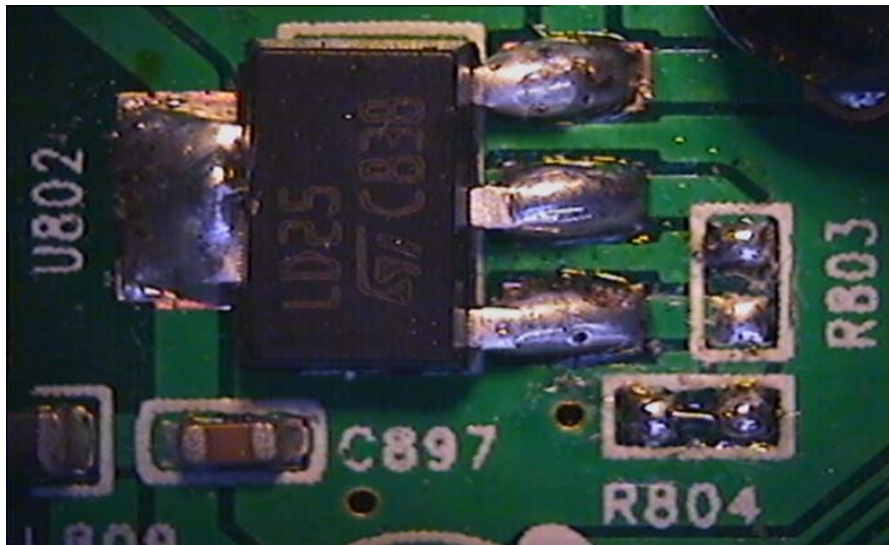

**Cambiar u802 por el ic código 13-1d1117-25b luego sacar R803 dejar sin nada, también se debe reemplazar R804 por una resistencia de cero ohm en su lugar. Luego de este proceder, en la salida de u802 se obtienen el 2.6 volt que se requieren para el normal funcionamiento del circuito.**  
**Gustavo Saldutti**