

Categoría

HA

Modelos

MHC-GT444 & HCD-GT444

No. Control

HA/007

1. Descripción del Problema

Síntomas

No hay salida de audio.

Causa

El amplificador "Power AMP IC (STK433-320-E)" puede estar dañado debido al uso o al medio ambiente.


Condiciones

Constante

2. TIPS: Probables Defectos y Soluciones

Al hacer reemplazo de IC800, Power Amp IC, será necesaria la sustitución de dos resistencias, R827 & R828 de valor 820Ω por unas de 910Ω.

A continuación se muestra la ubicación de las resistencias (estas se encuentran en la tarjeta POWERAMP BOARD)

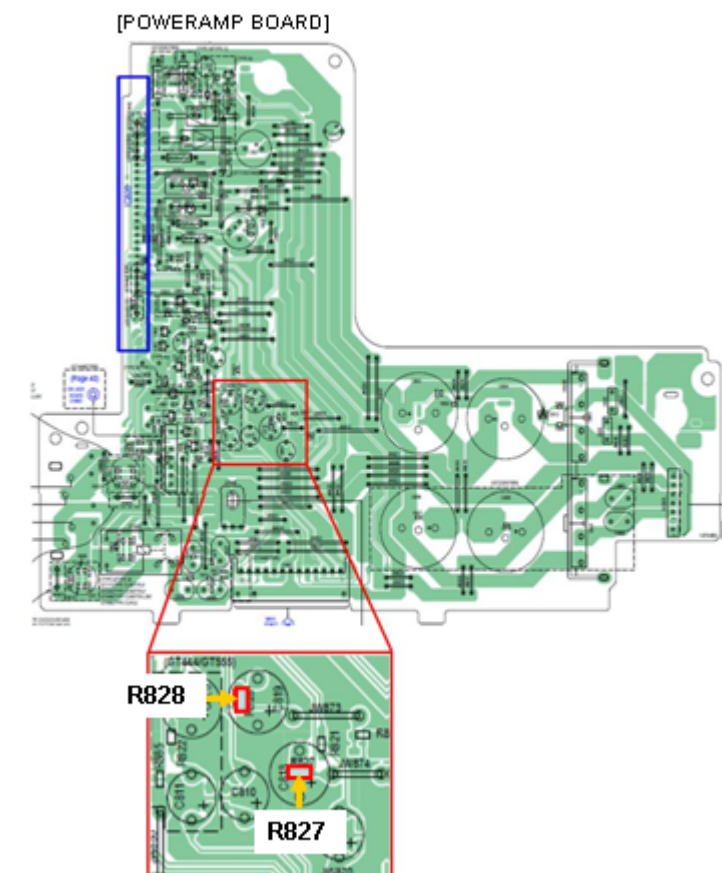

Categoría

HA

Modelos

MHC-GT444 & HCD-GT444

No. Control

HA/007

NOTA: Asegúrese de pedir el correcto número de parte además de comprobar el valor de la resistencia mediante un multímetro.

3. Información de partes

Descripción	No. parte	Cantidad requerida
Chip Resistor 910Ω	121869111	2
STK433-320-E	6-712-281-01	1

4. Números de serie a los que aplican

Todos

Participantes

	Nombre	FIRMA	Fecha
CREACIÓN	Giovani Navarro		09/04/10
REVISIÓN	Roberto Flores		
REVISIÓN	Moisés Jiménez		
AUTORIZÓ	Hermilo Torres		