

# SONY

## INFORME TECNICO

Nº	11-2012
Fecha	08/11/2012
Categoría	BRAVIA
SONY ARGENTINA S.A. – DPTO. INGENIERIA	

Tema:

Falla al reemplazar placa principal.

### SINTOMA

Luego del cambio de placa Main, el equipo no enciende o sin imagen o exceso de un color particular.

### SOLUCION


Correcta configuración del modelo del panel que posee el equipo.

### ACCION REQUERIDA:


***Acceder al MODO SERVICE para realizar el cambio del modelo de panel***

- 1- El SONY Bravia debe estar en modo STANDBY.
- 2- Desde el control remoto, realizar la siguiente secuencia de botones:


**DISPLAY** → **Channel 5** → **Volume +** → **POWER**

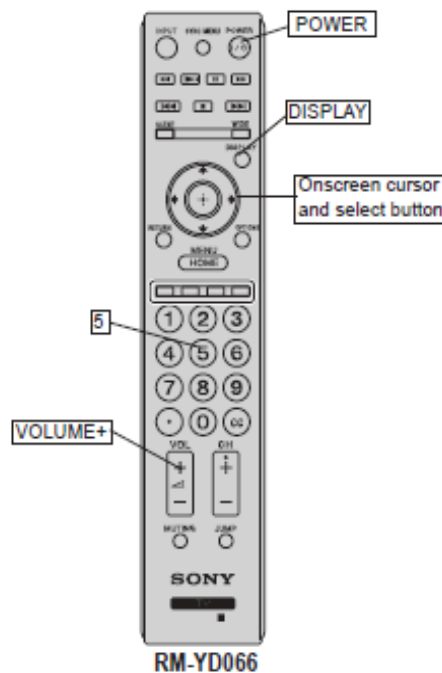

- 3- El TV encenderá en modo service y mostrara una pantalla como esta (Valida para los modelos del ejemplo, puede variar en otros modelos, para mayor seguridad, remitirse al Service Manual de cada modelo)

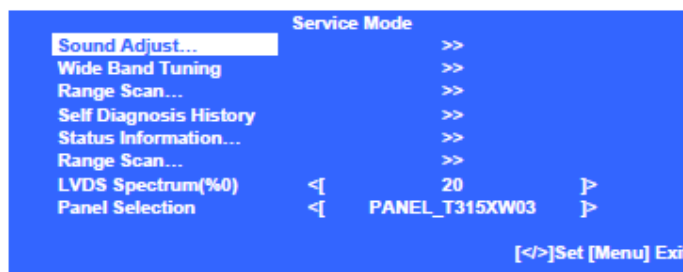

- 4- Posicionarse con el cursor para desplazarse hacia abajo, llegando hasta la última opción. (PANEL SELECTION)

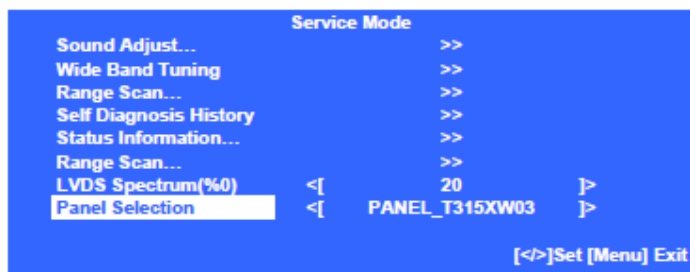

- 5- Allí con el cursor para moverse a derecha o izquierda, deberán buscar el modelo del panel que corresponda al Bravia que recambiaron la placa. Pueden ayudarse con la etiqueta que tiene pegado el mismo:



Model Name	Panel Code
KDL-22BX325	PANEL_LG_LC220
KDL-32BX325	PANEL_T315XW03
KDL-32BX425	PANEL_T315HW04
KDL-40BX425	PANEL_T400HW03

- 6- Para salir del modo Service, presionen RETURN

Aplicar un upgrade de firmware sobre el equipo. Pueden buscarlo y seguir el procedimiento en la página [www.esupport.sony.com](http://www.esupport.sony.com) buscando por el modelo del equipo.