

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda

Boletim Técnico

Sony

KV-1439B/2159B

KV-1440B/2160B

Número	005/94
Data	22/04/94

Referente: Alteração do circuito de entrada do separador de sincronismo.

Sintoma: Instabilidade do sincronismo vertical. A imagem 'rola' ou apenas 'treme'.

Em algumas cidades (comumente do interior) as repetidoras não estão corretamente ajustadas, provocando distorção nos sinais de sincronismo, principalmente o vertical. Para estas localidades recomendamos a seguinte alteração:

I- Eliminar Q311, R315, R329, R330, R331, C329.

II- Colocar em curto com fio de 5mm de Ø, C329 e R315.

Nota: Todos componentes estão na placa principal.

Elaborado: 	Verificado: 	Aprovado: 
--	---	---