

# SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda

## Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

### KV-1440B/2160B

### KV-1439B/2159B

### KV-2161S

Número	013/94
Data	31/08/94

Referente: Alteração de circuito

Sintoma: Instabilidade do VERTICAL

Em algumas localidades o sinal de sincronismo vertical é transmitido 'amassado', o que ocasiona instabilidade de sincronismo vertical (imagem treme, pula, ou não para de correr)

Eliminar do circuito:

R335

Eliminar e colocar em curto

R343

Fazer esta modificação apenas nas localidades que apresentam o problema.

Elaborado: 	Verificado: 	Aprovado:  ENG. CTV
---	--	---