

# INFORMACION TECNICA

## Chasis afectados : ICC17

### Síntoma / Problema observado :

Se pueden observar diferentes síntomas:

- El TV no arranca y se activa el modo "seguridad" (código de avería 27)
- Los menús en pantalla, inestables
- Esporádicamente una pequeña interrupción del barrido vertical

### Causa :


Oscilación parásita en la patilla 7 de IF01 (ver oscilogramas)

### Solución :

El problema sigue bajo investigación para determinar la causa básica, pero la recomendación es la siguiente :

- Cambiar RF08 de  $4\Omega$  ó  $33\Omega$  por  $68\Omega$  5% 0.700W (código 15009050)
- Cambiar CF08 de 100nF por 220nF 20% 63V (código 43302770)

Si el defecto continúa, cambiar el C.I. IF01

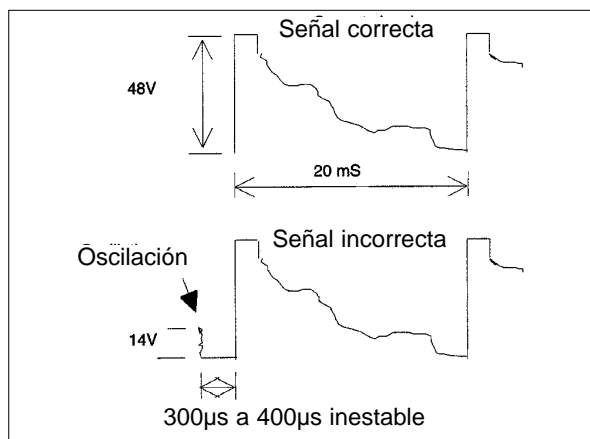

Código IRIS : El código abajo mencionado, será utilizado para indicar el fallo en la hoja de garantía. Esto se propone para que el rellenar la hoja de reparación sea más fácil y rápido.

Sintoma	Código	Qty	Position	Section	Code F	Code R
1 1 1 9	1 5 0 0 9 0 5 0	0 1	R F 0 8	D F L	Y	A
	4 3 3 0 2 7 7 0	0 1	C F 0 8	D F L	Y	A

No es necesario escribir nada en las casillas en blanco.

☐