

KEVIN

Service
Service
Service

Chassis L03.1L AA

14PT3131/78R - 14PT4131/78R

20PT3331/78R - 20PT4331/78R

ASSUNTO

Substituição do capacitor 2460

Service Information

SINTOMA:

Ao ligar o TV apresenta tela escura com 3 linhas coloridas na parte superior (Figura 1) e após surgir a imagem a tela fica reduzida no sentido vertical com faixa escura na parte superior e inferior (Figura 2).

CAUSA:

Capacitor 2460 alterado (aberto).

SOLUÇÃO:

Substituir o capacitor 2460 de 68nF/100V para 68nF/250V.

POSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2460	2222 479 90133	CAPACITOR MPP 68nF 5% 250V



Figura 1 - Linhas ao ligar



Figura 2 - Imagem reduzida

Obs.: Esta correção deverá ser aplicada a todos os aparelhos Chassis L03.1L AA que derem entrada no Posto Autorizado que apresentem o SINTOMA citado acima.

CÓDIGO IRISCódigo do defeito = **N**Código do reparo = **A**Código da seção = **DFL**

PHILIPS